



CITROËN

SERVICES A LA CLIENTELE
DIVISION APRES - VENTE
TECHNIQUE APRES - VENTE

INFO'RAPID

BX



Responsables des Ateliers

CE - SUCC - FILIALES

CONCERNE :

BX 19 GTI


Moteur
Réglage du ralenti

N° 65

Le 6 Juillet 1997

CE DOCUMENT EST A CLASSER DANS : RECUEIL DE NOTES N° MAN 008890

- INCIDENT : Ralenti instable, baisse de régime.
- DIAGNOSTIC : Encrassement du boîtier porte-papillons.
- REMEDE : Régler les vis de butée des papillons (1er et 2ème corps).

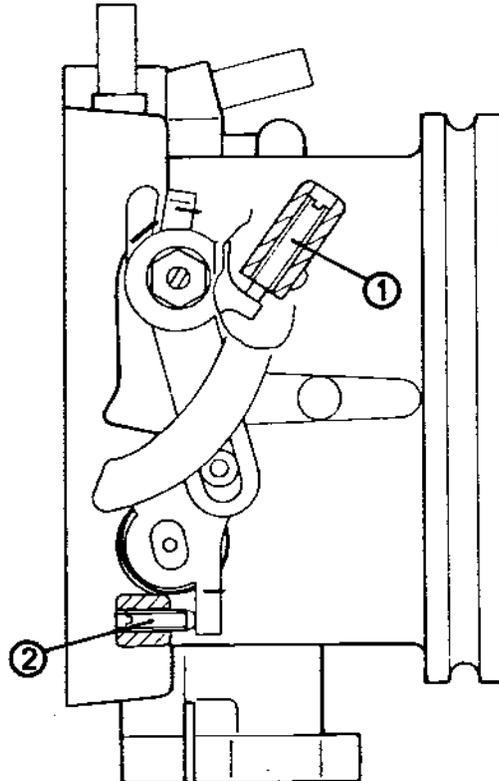

EX 14-70

- MODE OPERATOIRE :
- Desserrer, puis resserrer les vis butées (1) et (2) pour les amener au contact des papillons.
 - A partir de cette position, serrer les vis de 1/8 de tour.
 - Contrôler le réglage du contacteur sur axe de papillons.
 - Régler le régime de ralenti à $850 \text{ tr/mn} \begin{matrix} + 50 \\ 0 \end{matrix}$
 - Régler le CO de 2 à 2,5 %

TEMPS DE FACTURATION : 1 Heure.